NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 06/2008

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni le presenza di case multiscelta in qu casello tonde (•) i sono presenti le appoggiando il test

Sezione 1 - Identif
Indicare i dati di loc
IDENTIFICATIVO
assegnato dal co
scheda e la data de
IDENTIFICATIVO
L'organizzazione
Tecnico e la collab
tra l'altro il compilc
rilevatori e per l'indi
è pre-individuato
riconoscimento e i
nello spazio della p
costituito dall'insier
viene poi assegna
comunale dove i r
sopralluogo. La nu
essere tenuta agg
coordinamento com
visite di sopralluo
immobiliari, all'edil
l'identificativo, il n° c
quindi avvalersi dell
Posizione edificio: se
la sua posizione
angolo); Denominaz
denominazione se e
uno dei proprietari se

Sezione 2 - Descrizi
N° piani totali con ir
dell'edificio dallo spi
solo se praticabile, C
per più di metà della
l'altezza che meglio
presenti. Superficie
comprende la media
possibile fornire 2 ind
la seconda è l'event
interventi sulle strut
compresenti nell'edifi
riferisce al caso di *nor*

Sezione 3 - Tipologia
Per gli edifici in murat
strutture orizzontali
esempio: volte senza
e solai rigidi (in c.a.)
muratura è distinta ir
legante, realizzazione;
presenza di cordoli c
anche da rilevare l'eve
c.a., muratura, acciaio
muratura e strutture ini
intelaiate di c.a. o d'acc
acciaio. Situazioni miste (muratura-telaio) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura".

G1 : c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura
G2 : muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)
G3 : Muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani

I1 Muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati
I2 Muratura armata o con intonaci armati
I3. Muratura con altro o non identificati rinforzi

Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

Accuratezza della visita: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra.

Sopralluogo
41632

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AeDES 06/2008)
Codice Richiesta 0110670360000031366

SEZIONE 1 Identificazione edificio

Provincia: TERAMO
Comune: PIETRACAMELA
Frazione/Località: PIETRACAMELA
(denominazione Istat)
1 ☒ via E. PAOLETTI
2 ○ corso
3 ○ vicolo
4 ○ piazza
5 ○ altro
Num. Civico 8
(indicare contrada, località, traverso, salita, etc.)
Coordinate geografiche (ED50 - UTM fuso 33) E / N / Fuso
Posizione edificio: 1 ○ Isolato 2 ☒ Interno 3 ○ D'estremità 4 ○ D'angolo
Denominazione edificio o proprietario: VINCENZO e CARLA URBANELLI
Codice Uso: S

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO: Squadra 31260 Scheda n. 0001 Data 02/06/09
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: Istat Reg. 013 | Istat Prov. 067 | Istat Comune 008 | N° aggregato | N° edificio
Cod. di Località Istat | Tipo carta
Sez. di censimento Istat | N° carta
Dati Catastali: Foglio 210 | Allegato
Particelle 897

Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio

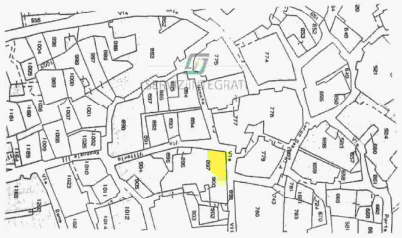

SEZIONE 2 Descrizione edificio

Dati metrici: N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Età: Costruzione e ristrutturaz. [max 2]	Uso - esposizione: Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 ○ 9	1 ☒ ≤ 2.50	A ☒ ≤ 50	1 ☒ ≤ 1919	A ☒ Abitativo		A ☒ > 65%	100 10 1
2 ○ 10	2 ○ 2.50÷3.50	B ○ 50 ÷ 70	2 ☐ 19 ÷ 45	B ○ Produttivo		B ○ 30÷65%	0 0 0
3 ○ 11	3 ○ 3.50÷5.0	C ○ 70 ÷ 100	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio		C ☒ < 30%	1 1 1
4 ☒ 12	4 ○ > 5.0	D ○ 100 ÷ 130	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici		D ○ Non utilizz.	2 2 2
5 ○ >12		E ○ 130 ÷ 170	5 ☐ 72 ÷ 81	E ☐ Serv. Pub.		E ○ In costruz.	3 3 3
6	Piani interrati	F ○ 170 ÷ 230	6 ☐ 82 ÷ 91	F ☐ Deposito		F ○ Non finito	4 4 4
7	A ○ 0 C ○ 2	G ○ 230 ÷ 300	7 ☐ 92 ÷ 01	G ☐ Strategico		G ○ Abbandon.	5 5 5
8	B ☒ 1 D ○ ≥3	H ○ 300÷ 400	8 ☐ ≥ 2002	H ☐ Turis.-ricet.		Proprietà A ○ Pubblica	6 6 6
		R ○ > 3000				B ☒ Privata	7 7 7
							8 8 8
							9 9 9

SERVIZIINTEGRATI
uff. SISM
SET

Istat Provincia | Istat Comune | Rilevatore | N° scheda 0001 Data 02/06/09

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture orizzontali \ Strutture verticali	Non identificate	Strutture in muratura: A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli...) Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata,...) Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Pilastri isolati	Mista	Rinforzata
	A	B	C	D	E	F	G	H
1 Non Identificate	○	☐	☐	☐	☐	SI	☐	☐
2 Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	○	G1	H1
3 Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e volterre,...)	☐	☐	☐	☒	☐	NO	G2	H2
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a soletta di c.a.,...)	☐	☐	☐	☐	☐		G3	H3

Altre strutture	
Telai in c.a.	☐
Pareti in c. a.	☐
Telai in acciaio	☐

REGOLARITA'	Non regolare	Regolare
	A	B
1 Forma pianta ed elevazione	○	☒
2 Disposizione tamponature	○	☒

Copertura
1 ○ Spingente pesante
2 ○ Non spingente pesante
3 ☒ Spingente leggera
4 ○ Non spingente leggera

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale - Danno preesistente \ Livello - estensione	DANNO (1) D4-D5 Crollo/assai grave: > 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	D2-D3 Medio grave: > 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	D1 Leggero: > 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	Nullo	PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI: Nessuno	Demolizioni	Cerchiature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Transenne e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	A	B	C	D	E	F
1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Tamponature-tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒						

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato campire Nullo.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Tipo di danno	PRESENZA DANNO	PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI: Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Transenne e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...	○	○	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, comignoli...	○	○	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti...	○	○	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	○	○	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	○	○			☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	○	○			☐	☐	☐

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti

Causa potenziale	PERICOLO SU: Edificio	Via d'accesso	Vie interne	PROVVEDIM. DI P.I. ESEGUITI: Divieto di accesso	Transenne e protez. passaggi
	A	B	C	D	E
1 Crolli o cadute da altre costruzioni	☐	☐	☐	☐	☐
2 Rottura di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni

MORFOLOGIA DEL SITO: 1 ○ Cresta 2 ☒ Pendio forte 3 ○ Pendio leggero 4 ○ Pianura
DISSESTI (in atto e temibili): ☐ Versanti incombenti ☐ Terreno di fondazione
A ☒ Assenti B ○ Generati dal sisma C ○ Acuti dal sisma D ○ Preesistenti

Istat Provincia | Istat Comune | Rilevatore | N° scheda 0001 Data 02/06/09

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità

Valutazione del rischio

RISCHIO	STRUTTURALE (Sez. 3 e 4)	NON STRUTTURALE (Sez. 5)	ESTERNO (sez. 6)	GEOTECNICO (sez. 7)
BASSO	☒	☒	☒	☒
BASSO CON PROVVEDIMENTI	○	○	○	○
ALTO	○	○	○	○

Esito di agibilità

A	Edificio AGIBILE	☒
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1)	○
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1)	☒
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivalere con approfondimento	○
E	Edificio INAGIBILE	○
F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (1)	○

(1) riportare nella colonna argomento della Sez. 9 l'esito e nelle annotazioni le parti di edificio inagibili (esiti B, C) e le cause di rischio esterno (esito F)

Sull'accuratezza della visita: 1 ○ Solo dall'esterno 2 ☒ Parziale 3 ○ Completa (> 2/3) VEDI NOTE SEZIONE 9
4 ○ Non eseguito per: a ○ Sopralluogo rifiutato (SR) b ○ Rudere (RU) c ○ Demolito (DM) d ○ Proprietario non trovato (NT) e ○ Altro (AL) .....

Provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☐	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti
2 ☐	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐	☐	Riparazione copertura	9 ☐	☐	Transennature e protezione passaggi
4 ☐	☐	Puntellatura di scale	10 ☐	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature	11 ☐	☐	
6 ☐	☐	Rimozione di tegole, comignoli, parapetti	12 ☐	☐	

Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
Unità immobiliari inagibili | Nuclei familiari evacuati | N° persone evacuate

SEZIONE 9 Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

Argomento	Annotazioni — Foto d'insieme dell'edificio spilla
	EDIFICIO INTERNO DI 4 PIANI, DI CUI È STATO POSSIBILE RILEVARE ACCURATAMENTE GLI ULTIMI DUE ED IL SOTTOTETTO (RAGGIUNGIBILE MEDIANTE BOTOLA), MENTRE È IMPEDITA, PERCHÉ NON PRESENTI I PROPRIETARI, LA VISIONE DEI PIANI INFERIORI.

Valeggio 02/06/09
Il compilatore (in stampatello) ADOLFO GRAZIANI
FRANCO RICCI
Firma